Notas de la versión de Capture Pro Software
Versión 3.1.0

Capture Pro Software versión 3.1.0 es una versión de mejora y corrección de errores para clientes nuevos y existentes de Capture Pro Software. La versión 3.1.0 combina el software cliente independiente Capture Pro Software con la Network Edition en una única versión de estación de trabajo. Durante la instalación de la versión 3.1.0, se le preguntará al usuario si la instalación forma parte de una instalación de la Network Edition de Capture Pro Software o si se trata de una instalación independiente.

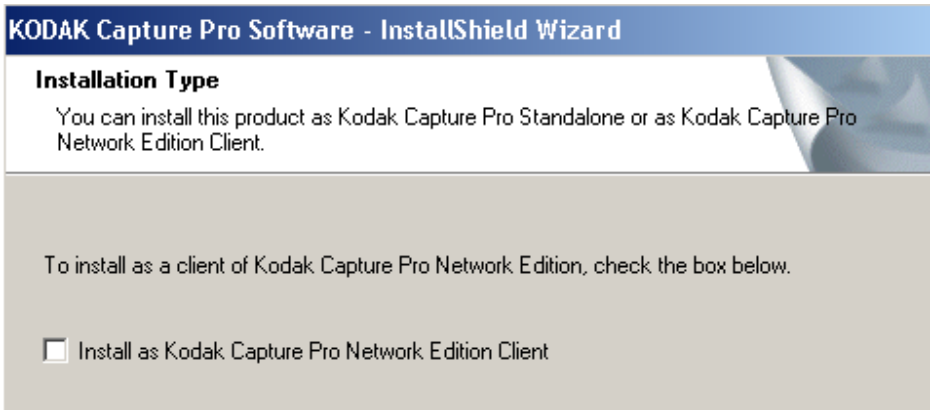
KODAK Capture Pro Software - InstallShield Wizard
Installation Type
You can install this product as Kodak Capture Pro Standalone or as Kodak Capture Pro Network Edition Client.
To install as a client of Kodak Capture Pro Network Edition, check the box below.
Install as Kodak Capture Pro Network Edition Client

Como resultado de esta versión combinada, los **clientes de la Network Edition** ahora dispondrán de todas las funciones nuevas disponibles en la versión 3.0.0 (por ejemplo, CC inteligente, asistente de configuración de índices de SharePoint, etc.).

Además, como novedad en la **Network Edition**, ahora el software **Remote Output Server** se puede instalar en el mismo servidor que el software **Capture Pro Server**. No obstante, se sigue recomendando, por cuestiones de rendimiento general del sistema, tener instalados Capture Pro Server y Remote Output Server en servidores distintos.

La versión 3.1.0 está disponible para su descarga en la página **Controladores y descargas** en www.kodak.com/go/kcsdownloads. Si tiene un contrato de asistencia y servicio vigente como parte de la instalación de Capture Pro Software, podrá actualizar a esta versión y ejecutarla como parte de la Garantía de software sin **ningún coste adicional**.

Para instalarlo, descargue el archivo del instalador **(CapturePro_Rel_310.exe)** en el equipo y ejecútelo. El instalador actualizará automáticamente la instalación existente de Capture Pro a la versión 3.1.0.

IMPORTANTE: si actualiza a la versión 3.1 desde la versión 2.5.6 o anterior y digitaliza lotes en una ubicación de red para su uso compartido entre estaciones de trabajo únicamente de digitalización e indexación, se recomienda llevar a cabo las siguientes acciones para evitar posibles problemas. Ello se debe a ciertos cambios realizados en la versión 3.0 al formato de imagen interno TIFF de ubicación de las imágenes digitalizadas que usa Capture Pro:

- Realice el procesamiento completo de salida e indexación en los lotes digitalizados con la versión 2.x **antes de** actualizar a la versión 3.1.
- Actualice todas las estaciones de trabajo de digitalización e indexación a la versión 3.1 al mismo tiempo. No tenga combinaciones de estaciones de trabajo con Capture Pro 2.x y 3.x como parte de la instalación.

Correcciones y mejoras de la versión 3.1.0:

Compatibilidad adicional de scanners

- HP ScanJet 9000 Grupo D
- Canon DR-6030C Grupo D
- Contex XD2490 Grupo B
  Contex SD4410 Grupo C
  Contex SD4430 Grupo C
  Contex SD4450 Grupo C
  Contex SD4490 Grupo C

Modificación de la compatibilidad de scanners

- Kodak i5200 pasa del grupo F al **grupo E**
- Kodak i5600 pasa del grupo G al **grupo F**
- Kodak i1405 pasa del grupo C al **grupo B**
- Kodak PS410 pasa del grupo B al **grupo A**
- Panasonic KV-S1045C pasa del grupo B al **grupo A**
- Panasonic KV-S4065C CL/CW pasa del grupo E al **grupo DX**

Correcciones de compatibilidad de scanners

- Ahora, la visualización del botón OCP configurable de los **scanners de la serie i2000** se puede configurar en Capture Pro Software versión 3.1.0.
- **Corrección de errores:** en los **scanners de la serie i4000**, el **contador de scanner** se restablecía a 1 al alternar entre el alimentador automático de documentos (ADF) y la cama plana y volver después a ADF (también sucede cuando está en modo Automático). El problema se ha resuelto en la versión 3.1.0.
- **Corrección de errores:** después de producirse un atasco en un **scanner 3520** y de que este se reinicie, la pulsación del botón rojo de detención para cancelar la digitalización bloqueará Capture Pro. La única forma de recuperación es finalizar el proceso de Capture Pro mediante el Administrador de tareas y volver a iniciar Capture Pro. En realidad, esto se debe a un problema con el controlador TWAIN. Para solucionarlo, se puede usar en su lugar el controlador ISIS para el scanner 3520. En la versión 3.1, Capture Pro ahora admite ambos controladores, **TWAIN e ISIS,** para el scanner 3520:

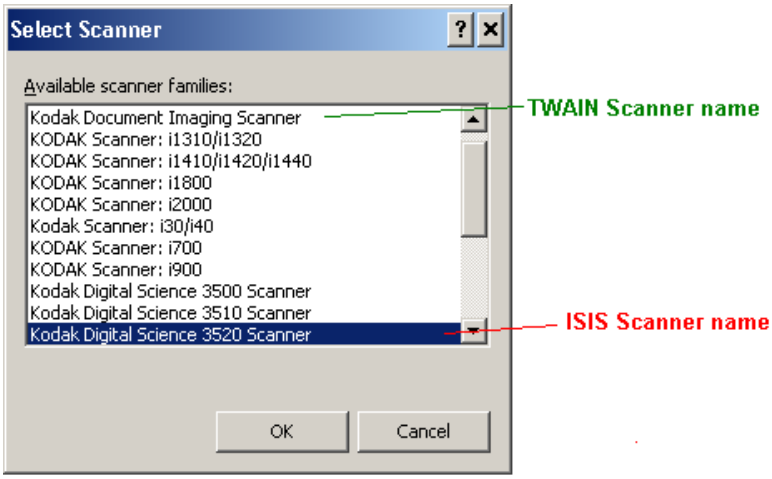

- **Corrección de errores:** en el caso de los **scanners i1860** con la función de dirección de imagen activada, Capture Pro siempre crea un documento nuevo en el scanner i1860 después de una interrupción (por ejemplo, debido a un atasco, a la superación del tiempo de espera de transporte, a la alimentación múltiple) y se reinicia. Este problema se ha resuelto en la versión 3.1.0.

Correcciones de compatibilidad de VRS

- Ahora, los **scanners Kodak de la serie i4000** son compatibles mediante VRS al seleccionarlo (Kofax VRS Scanner) como scanner conectado.
- Ya se admite VRS Elite (versión 5.0) en la versión 3.1.0. Sin embargo, en la versión 3.0.0, se mostraba un mensaje de error que indicaba que el usuario debía disponer de VRS 4.0 o superior.

Instalación de múltiples usuarios

- El **ID de la estación de trabajo** ha aumentado de 2 a 5 caracteres, lo que permite tener más de 99 estaciones de trabajo en una instalación de múltiples usuarios.

Importación automática e importación manual

- Ahora es posible asignar el nombre de la carpeta que contiene las imágenes que se van a **importar automáticamente** en un campo de índice de Capture Pro como valor predeterminado. Se pueden completar los campos de índice de lote y documento.

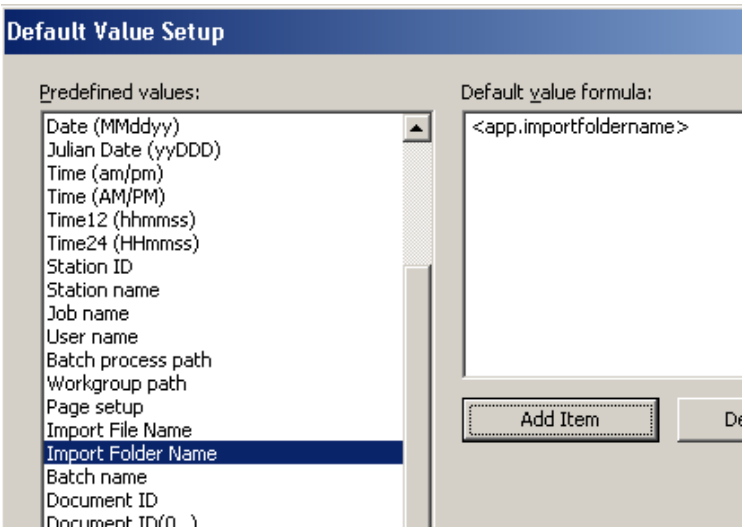

- **Corrección de errores:** las imágenes JPEG y TIFF en color creadas fuera de Capture Pro Software aumentaban de tamaño y se dejaban sin comprimir en el lote. Este problema se ha resuelto en la versión 3.1.0.

Compatibilidad de idiomas

- **Se ha agregado la compatibilidad con el árabe** a la interfaz de usuario de Capture Pro.

  Nota: la Ayuda en línea y el Manual de usuario no se han traducido al árabe.

Compatibilidad con API

- **Corrección de errores: la rutina de API de tipo de índice** (donde el valor de índice se sustituía por un valor nuevo) dejaba de funcionar al actualizar de la versión 2.x a la 3.0. Este problema se ha resuelto en la versión 3.1.0.

Ventana Administrador de lotes

- Se ha agregado un botón **Actualizar** al cuadro de diálogo.

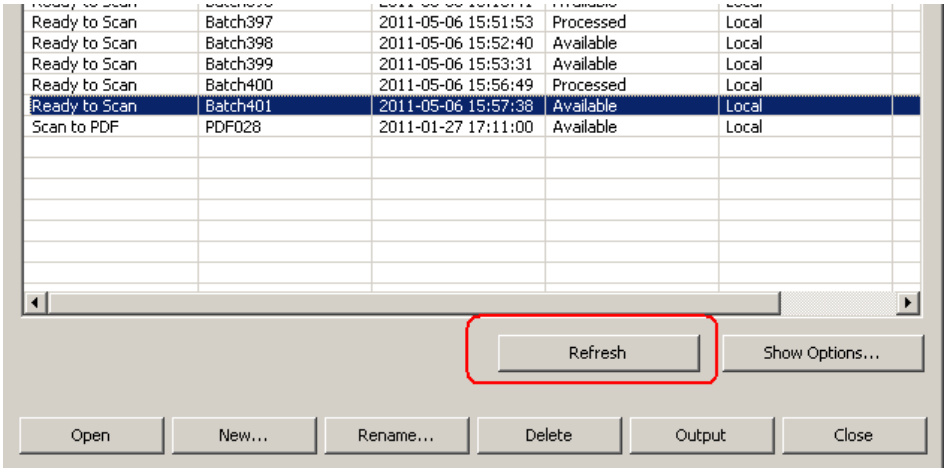
Ready to Scan Batch397 2011-05-06 15:51:53 Processed Local
Ready to Scan Batch398 2011-05-06 15:52:40 Available Local
Ready to Scan Batch399 2011-05-06 15:53:31 Available Local
Ready to Scan Batch400 2011-05-06 15:56:49 Processed Local
Ready to Scan Batch401 2011-05-06 15:57:38 Available Local
Scan to PDF PDF028 2011-01-27 17:11:00 Available Local
Refresh
Show Options...
Open
New...
Rename...
Delete
Output
Close

- Ahora, se dispone de una nueva opción de **visualización de registro** al hacer clic con el botón derecho del ratón para ver un estado de salida más detallado correspondiente al lote seleccionado:

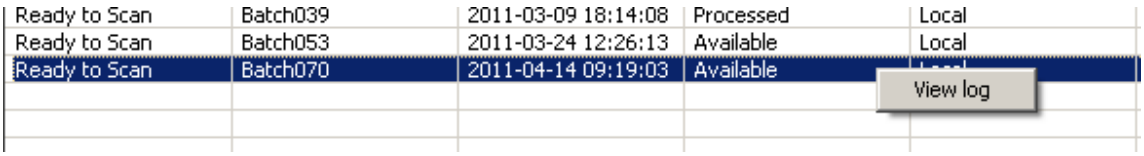
Ready to Scan Batch039 2011-03-09 18:14:08 Processed Local
Ready to Scan Batch053 2011-03-24 12:26:13 Available Local
Ready to Scan Batch070 2011-04-14 09:19:03 Available
View log

Visualización de la pantalla principal y edición posterior a la digitalización

- Se ha agregado una opción de **cierre de lote** como opción de barra de herramientas y de menú.

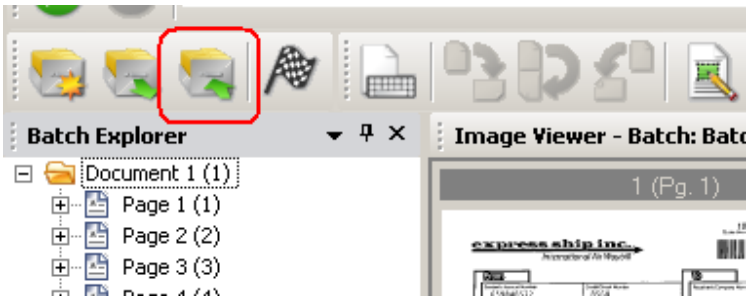

- Ahora, hay una opción para **censurar imágenes** tanto en negro como en blanco. El color predeterminado es Blanco. Para activar la opción Negro, agregue la entrada siguiente a la sección **[General]** del archivo **JOBCFG.info** correspondiente al trabajo:

  BlankingColor = 1 especificará Negro como color de censura
  BlankingColor = 0 especificará Blanco como color de censura

Si no se encuentra el elemento "BlankingColor" en el archivo JOBCFG.info o no se ha asignado ningún valor al elemento, el color para censurar la imagen será Blanco.

- **Se han agregado teclas de acceso rápido al Explorador de lotes** para las funciones siguientes:
  - Expandir todo y Contraer todo
  - Dividir documento
  - Cortar y Pegar imágenes o páginas (es decir, Mover)

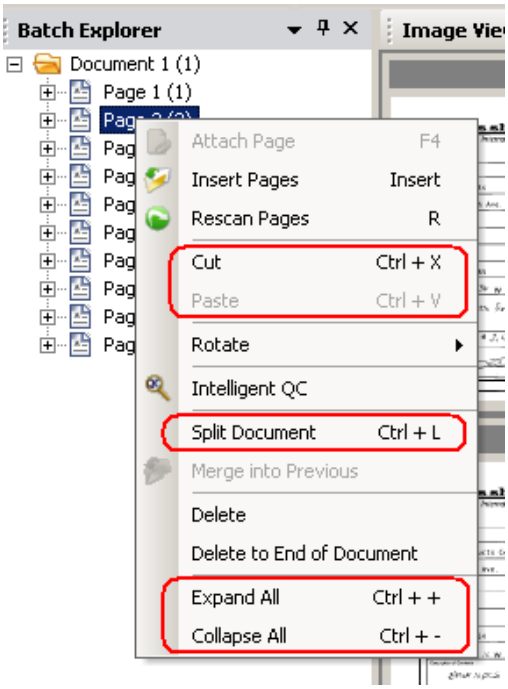

- Se ha agregado una opción a **Configuración de estación de trabajo** para mostrar (o no) un mensaje de confirmación al imprimir un lote desde la pantalla principal.

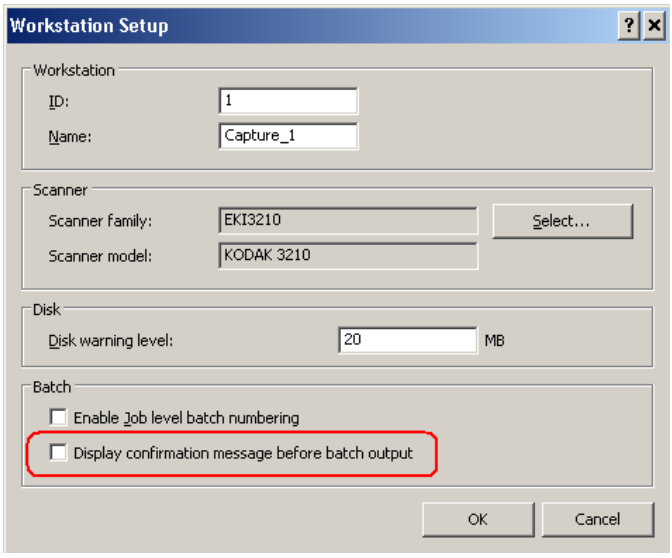

Salida

- **Ya se puede ejecutar la salida de Mobius** en un entorno de varios usuarios como opción que se ha agregado al cuadro de diálogo de configuración de Mobius, que permite al usuario especificar la ruta para conservar los contadores de prefijos de miembros de cada trabajo.

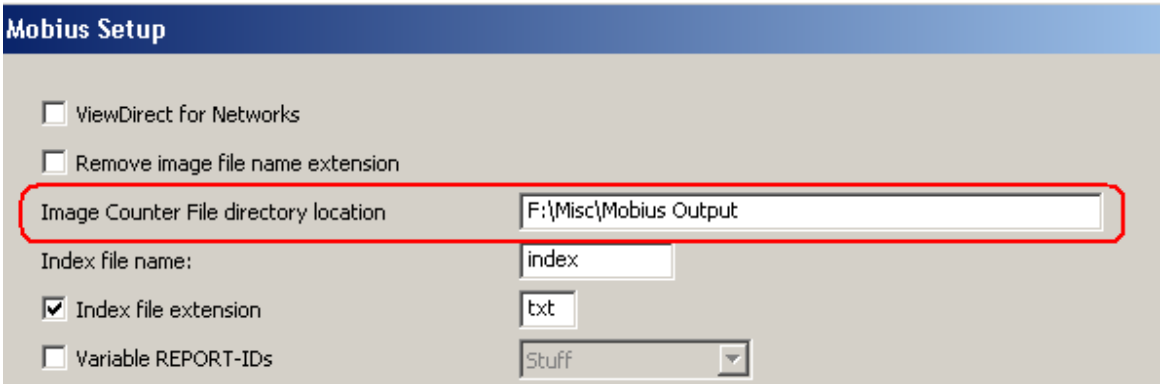

- **Los sitios de SharePoint** que contengan espacios (las URL contienen %20) provocarán errores de salida cuando se impriman datos de índices junto con archivos de imágenes. Este problema se ha resuelto en la versión 3.1.0.
- **Corrección de errores:** la orientación automática de las imágenes bitonales no funcionaba en la versión 3.0.0 cuando se activaba la orientación automática en **Salida**.

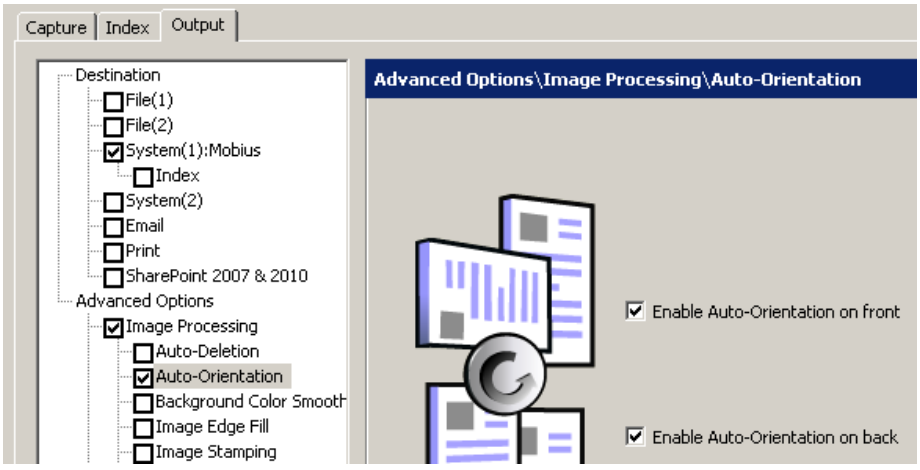

- **Corrección de errores:** los nombres de carpetas con espacios finales (procedentes de los valores de campos de índice) provocan que no se pueda acceder a las carpetas en Windows 7. En la versión 3.1.0 se quitarán todos los espacios finales.

- **Mejora: los errores de salida en documentos PDF que permiten realizar búsquedas** (que se deben a **bloqueos,** o a errores que indiquen *que no se puede procesar el archivo de imagen de origen*) en imágenes complejas (por ejemplo, gráficos, diagramas y mapas, especialmente en color o en escala de grises) se han reducido en la versión 3.1.0. También se ha incorporado un motor OCR actualizado.

Indexación de códigos de barras

- Los parámetros de **altura y anchura del código de barras** en las propiedades de Zona de código de barras ya funcionan correctamente y se pueden utilizar para leer códigos de barras pequeños (es decir, códigos de barras cuya altura sea inferior a 6,35 mm o un cuarto de pulgada).

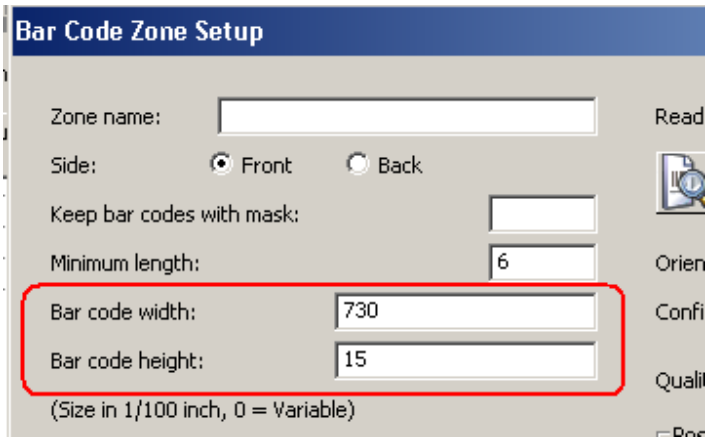

- Se ha agregado un nuevo parámetro **Filtrado** a las propiedades de Zona de código de barras que permita leer códigos de barras de mala calidad que puedan presentar espacios vacíos o líneas blancas en las barras. Cuanto mayor sea el valor del parámetro Filtro, mayores serán los espacios vacíos que se rellenen. **Precaución:** la activación del parámetro Filtrado en códigos de barras muy densos (es decir, sin mucho espacio entre las barras), podría provocar errores de lectura.

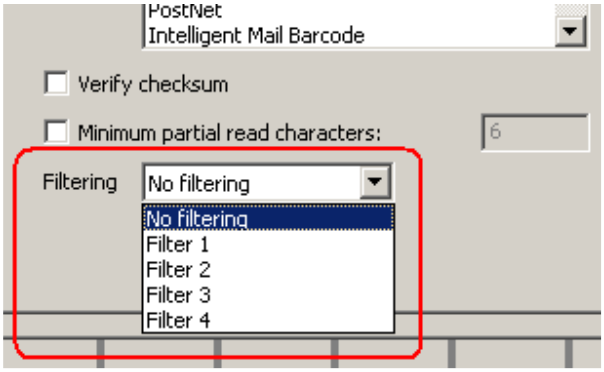

Inicio de Capture Pro

Corrección de errores: el usuario no podía iniciar Capture Pro en más de una estación de trabajo cuando la carpeta **Mis documentos** estaba en una ubicación de red. Este problema se ha resuelto en la versión 3.1.0, ya que la **carpeta MCE** *(donde se guardan los archivos de bloqueo de cada proceso de Capture Pro)* se ha **movido de:**

La **carpeta Mis documentos del usuario**

a:

C:\Documents and Settings\All Users\Documents\KCS Pro